



**МОСКОВСКИЙ  
ОРДENA ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „МАНОМЕТР“**

**Манометр тип МТИ, вакуумметр тип ВТИ,  
мановакуумметр тип МТИ**

**П А С П О Р Т**

**3.9060-199**

**1. Свидетельство о приемке**

**Манометр тип МТИ, вакуумметр тип ВТИ, мановакуумметр тип МТИ**  
(нужное подчеркнуть)

заводской номер соответствует ТУ 25.05.1481-73, принят  
ОТК и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 5 - 197 г.

Место печати контролера



**2. Назначение**

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры пред-  
назначены для измерения избыточного и вакуумметри-  
ческого давления жидкостей, газов и паров, не агрессив-  
ных к материалам, указанным в п. 3.9.

**3. Технические характеристики**

3.1. Верхний предел измерений избыточного давления  
указан на шкале и выбран из ряда:

а) для манометров—0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40;  
60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см<sup>2</sup>;

б) для мановакуумметров—0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см<sup>2</sup>.

3.2. Верхний предел измерений вакуумметрического  
давления указан на шкале и выбран из ряда:

а) для мановакуумметров—1 кгс/см<sup>2</sup>;

б) для вакуумметров—0,6; 1 кгс/см<sup>2</sup>.

3.3. Класс точности 0,6 или 1 (указан на шкале).

3.4. Пределы допускаемой основной погрешности составляют:

$\pm 0,6\%$  — для приборов класса точности 0,6 при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ;

$\pm 1\%$  — для приборов класса точности 1 при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 3^\circ\text{C}$ .

Основная погрешность выражается в процентах нормирующего значения.

За нормирующее значение принимают:

а) для манометров и вакуумметров — верхний предел измерений;

б) для мановакуумметров — сумму абсолютных значений верхних пределов измерений.

3.5. Приборы устойчивы к воздействию температуры от минус 50 до плюс  $35^\circ\text{C}$  при относительной влажности до  $95\%$  и от 35 до  $60^\circ\text{C}$  при относительной влажности до  $80\%$ .

Примечание. При использовании прибора на минусовых температурах необходимо предварительно провести вакуумсушку.

3.6. Пределы допускаемого изменения показаний, вызванного изменением температуры окружающего воздуха, определяются по формуле:

$$\Delta = \pm (X + 0,04 |t_2 - t_1|)\%,$$

где  $\Delta$  — пределы допускаемого изменения показаний прибора в процентах нормирующего значения;

$X$  — значение допускаемого непостоянства показаний в процентах:

$X = 0,3$  — для приборов класса точности 0,6;

$X = 0,5$  — для приборов класса точности 1;

$t_2$  — любое значение температуры в пределах, указанных в п. 3.5,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_1$  — любое значение температуры в пределах, указанных в п. 3.4,  $^\circ\text{C}$ ;

0,04 — температурный коэффициент, в процентах на  $1^\circ\text{C}$ .

3.7. Приборы являются восстанавливаемыми изделиями, закон распределения вероятности безотказной работы — экспоненциальный.

3.8. Показатели надежности для приборов:

а) значение вероятности безотказной работы по метрологическим отказам  $P_m(t)$  за 2000 часов при риске поставщика  $\alpha = 0,1$  и  $P_\beta = 0,8$  не менее 0,96;

б) значение вероятности безотказной работы по внезапным отказам  $P_v(t)$  за 2000 часов при риске поставщика  $\alpha = 0,1$  и  $P_\beta = 0,8$  не менее 0,97;

где  $P_\beta$  — браковочное значение вероятности безотказной работы при риске заказчика  $\beta = 0,2$ .

Контролируемым параметром, по которому определяется отказ прибора, является основная погрешность.

3.9. Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой: латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70) и бронза БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-49)—для приборов с верхними пределами измерений до 25 кгс/см<sup>2</sup> включительно; латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70) и латунь ЛАНКМц-75-2-2,5-0,5-0,5 (ГОСТ 15527-70)—для приборов с верхними пределами измерений от 40 до 100 кгс/см<sup>2</sup> включительно;

латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70) и сталь 50ХФА (ГОСТ 14959-69)—для приборов с верхними пределами измерений свыше 100 до 600 кгс/см<sup>2</sup> включительно;

сталь 30Л (ГОСТ 977-65) и сталь 50ХФА (ГОСТ 14959-69)—для приборов с верхними пределами измерений свыше 600 кгс/см<sup>2</sup>.

3.10. Средний срок службы приборов до списания, обусловленного износом, 8 лет.

3.11. Ресурс до первого ремонта—20000 ч.

3.12. Габариты прибора Ø 160 x 205 x 60 мм.

3.13. Масса прибора не более 2 кг.

#### 4. Комплект поставки

В комплект поставки входят прибор, паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, и ключ корректора шкалы.

#### 5. Принцип работы

Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины, перемещение свободного конца которой передаточным механизмом преобразуется в угловое перемещение показывающей стрелки.

#### 6. Указание мер безопасности

Манометры с верхними пределами измерений свыше 50 кгс/см<sup>2</sup> следует монтировать так, чтобы они были обращены тыльной стороной к глухой стене.

Подходить к прибору с тыльной стороны во время работы не допускается.

#### 7. Монтаж

Точность и надежность работы прибора могут быть обеспечены только при правильном монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

Прибор должен быть установлен так, чтобы его циферблат и штуцер располагались вертикально.

При соединение прибора к месту отбора давления осуществляется при помощи штуцера с наружной резьбой М20 x 1,5 в гнездо установки с помощью гаечного ключа S = 27 мм.

## 8. Техническое обслуживание

Для получения правильных показаний рекомендуется перед началом работы выдержать прибор не менее 1 ч при температуре, указанной в п. 3.4. настоящего паспорта, если перед этим прибор находился в помещении с другой температурой.

Резкое понижение или повышение давления во время работы недопустимы.

Прибор должен быть установлен так, чтобы можно было периодически проверять нуль и, в случае необходимости, устанавливать его корректором нуля.

Корректор нуля допускает регулировку не менее, чем на 2 и не более, чем на 4% нормирующего значения в любую сторону. Вибрация или тряска должны отсутствовать или не вызывать размах колебаний стрелки более 0,1 длины наименьшего деления шкалы.

Рабочий предел измерений избыточного давления равен 3/4 верхнего предела измерений при постоянном давлении и 2/3 верхнего предела измерений при переменном давлении измеряемой среды.

Рабочий предел измерений вакуумметрического давления равен верхнему пределу измерений.

## 9. Правила хранения

Приборы до начала эксплуатации следует хранить в первичной упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре воздуха от 5 до 35°C и относительной влажности до 80%.

Приборы должны храниться на боку или стрелкой вниз.

Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

## 10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

## 11. Сведения о рекламациях

Рекламации должны предъявляться в соответствии с Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. № 269.